

お客様 各位

この度は弊社部用品のお買上げ、誠にありがとうございます。すでに販売済みのCY/CX4A用LEDテールランプにつき、装着後、電流負荷のアンマッチングによりASC警告灯の表示またオートクルーズのキャンセルの不具合等が発生する事が判明いたしました。

これらの症状を回避する為、下記部品の追加取付けをお願いいたします。

取付け車種 : SP-MB001 - OP のLEDテールランプ装着済み全車

装着目的

LEDランプを装着することにより、標準ランプより負荷が軽すぎ、ブレーキラインが断線したとCPUに判断され、ASCインジケータ等の不具合表示をされる。

附属の抵抗器(8.2)をブレーキラインに並列の取付ける事により標準ランプと同様の負荷になり、警告表示等はでない。



抵抗器本体

取付方法

1. テールランプのブレーキ側(21W 緑線及び黒線)に並列に附属のエレクトロタップにて割込みします。

この場合、抵抗側には極性がありませんので、どちらの方向でもかまいませんが接触不良にならないように確実に取付け下さい。



2. 抵抗器(アルミハウジング)を附属の両面テープにて、他部品や配線類に接触しない位置に貼付します。抵抗器は熱を発生しますので、取付け場所には十分ご注意ください。(弊ショップ計測 : ブレーキ踏みばなし2分にて約60)



問合せ先 :

シグマスピードSHOP

Tel 072-684-3115